

令和4年11月30日
国土交通省木曾川下流河川事務所
水資源機構中部支社
水資源機構長良川河口堰管理所

長良川河口堰の管理状況

1. 概要

令和4年11月21日から11月27日までの1週間の長良川河口堰のゲート操作状況、気象・水象・水質状況等についてお知らせします。

【河口堰上下流の塩分濃度（塩化物イオン値）の状況】

堰上流部では10～13mg/ℓ、堰下流部では6,000～16,000mg/ℓの値で推移しました。

飲用に適する塩分濃度は200mg/ℓ以下、工業用では20mg/ℓ以下であり堰上流部ではこれらの基準を満足しています。

【堰上流部における用水の利用状況】

長良導水（知多半島の4市5町への水道用水）として、約97万 m^3 （1週間の日平均取水量1.60 m^3/s ）が利用されました。

その他各用水として水利権量の範囲内で利用されました。

【堰下流への流下量】

堰を通過して流れている流量は、1週間の日平均流量のうち最小の日の値は40 m^3/s （11月22日）、最大の日の値は130 m^3/s （11月24日）です。

2. 資料	① 長良川河口堰の管理状況（No. 1150）	1頁～5頁
	② 調査結果（令和4年11月21日～11月27日）	1/7～7/7

長良川河口堰の管理状況

No. 1150

令和4年11月21日から11月27日までの1週間の長良川河口堰の管理状況は、以下のとおりです。



1. ゲートの操作状況等

11月21日から11月27日までのゲート操作は次のとおり行いました。

9時時点の調節ゲート操作状況(※1)				
月 日	オーバーフロー	アンダーフロー	全 開	全 閉
11月21日	①、③～⑥ ⑧～⑩			②、⑦(※2)
11月22日	①、③～⑥ ⑧～⑩			②、⑦(※2)
11月23日	①、③～⑥ ⑧～⑩			②、⑦(※2)
11月24日	①、③～⑥ ⑧～⑩			②、⑦(※2)
11月25日	①、③～⑥ ⑧～⑩			②、⑦(※2)
11月26日	①、③～⑥ ⑧～⑩			②、⑦(※2)
11月27日	①、③～⑥ ⑧～⑩			②、⑦(※2)

(※1) ゲート操作状況の解説：調節ゲート1号を①、調節ゲート2号を②として、9時時点のゲートの状態を表しています。

(※2) 調節ゲート2号、7号は、整備工事のため全閉しています。

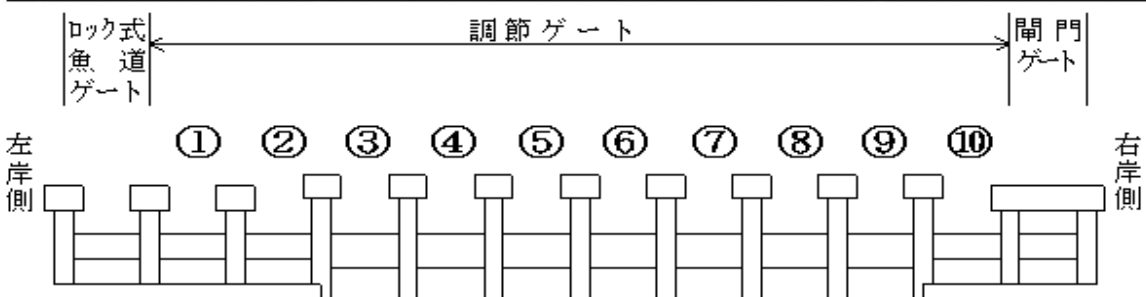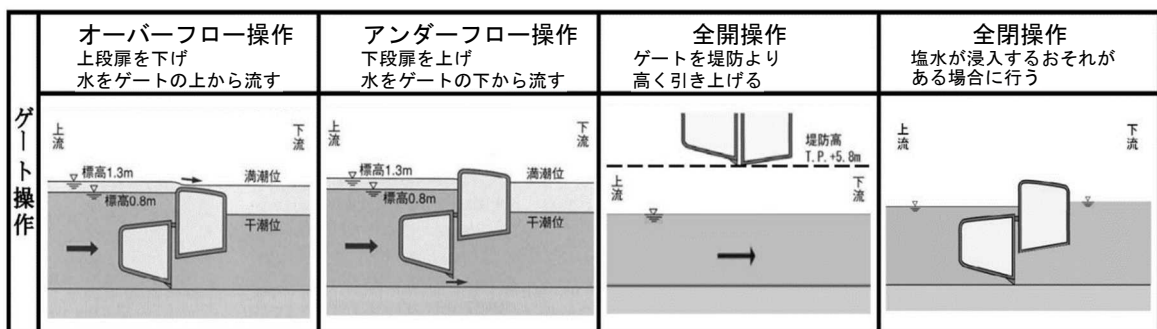

2. 堰上下流水位の状況

1) 堰上流水位

最高時	T. P. +1. 53m(※)	11月 23日	18時41分頃
最低時	T. P. +1. 21m	11月 21日	0時01分頃

2) 堰下流水位

最高時	T. P. +1. 34m	11月 23日	17時14分頃
最低時	T. P. -1. 30m	11月 25日	1時40分頃

(※) 平常時の堰上流水位は、標高T. P. +1. 3mから標高T. P. +0. 8mまでの範囲で管理していますが、塩水浸入のおそれがあったため、標高T. P. +1. 3mを超えて管理しました。

3. 気象、水象状況

河口堰地点の気象、水象は次のとおりです。

日	天気	気温 (°C)	雨量 (mm)	風速 (m/s)	風向 (16方位)	忠節 流量 (m ³ /s)	堰下流へ の流下量 (真水) (m ³ /s)	備 考
11月 21日	晴れ時々雨	15. 5	14	3. 7	NW	110	40	11月の過去 10ヶ年日平 均流下量 (m ³ /s) 70
22日	晴れ時々曇り	15. 4	-	2. 0	NNW	95	40	
23日	雨一時曇り	11. 6	40	2. 4	N	85	75	
24日	晴れ時々曇り	15. 2	-	6. 9	NW	180	130	
25日	晴れ	12. 8	-	2. 3	N	120	75	
26日	曇り時々晴れ 一時雨	12. 9	0	2. 1	N	100	50	
27日	晴れ	14. 3	-	4. 3	N	100	60	
合計			54					

※・気温は9時現在値です。

- ・雨量は当日0時から24時までの合計値です。
(降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」)
- ・風速は当日0時から24時までの平均値です。
- ・風向(平均風向)は当日0時から24時までの最頻値です。
- ・忠節流量は9時現在値です。
- ・堰下流への流下量は当日0時から24時までの平均値です。
- ・忠節流量、堰下流への流下量の値は、100m³/s未満の場合には5m³/s刻み、100m³/s 以上の場合には有効数字2桁とした概略値です。
なお、堰流下量については、堰上流水位を小潮・大潮の時期に応じて、標高T. P. +1. 3mから標高T. P. +0. 8mまでの範囲で変化させる操作により、日によって増減することがあります。

4. 閘門の利用状況

閘門の利用状況については、次のとおりです。

月 日	11月 21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日
操作回数	5	4	5	0	5	2	12
利用船舶数	6	4	6	0	7	2	14

5. 水質等の状況

1) 河口堰上下流の塩分濃度変化（速報値）

河口堰では堰の上流水域を淡水化し、新たな水利用及び既存用水の常時取水の安定化を可能としています。

その確認のため、塩分濃度の状況を塩化物イオン値（Cl⁻濃度）で常に監視しています。堰上下流の塩分濃度は、次のとおりです。

塩分濃度（塩化物イオン値：mg/ℓ）						
月 日 時刻	堰上流左岸250m地点			堰下流左岸250m地点		
	上 層	中 層	下 層	上 層	中 層	下 層
11月 21日 9:00	13	13	12	9,300	14,000	14,000
22日 9:00	12	12	12	10,000	13,000	14,000
23日 9:00	12	12	12	13,000	14,000	14,000
24日 9:00	11	11	11	6,000	11,000	13,000
25日 9:00	13	13	12	12,000	16,000	16,000
26日 9:00	11	12	12	13,000	14,000	14,000
27日 9:00	11	11	10	11,000	13,000	14,000

※・塩分濃度（NaCl, MgCl₂, KCl等の混合時の濃度）とCl⁻濃度の関係は「塩分濃度=300+1.805×Cl⁻濃度」です。

- ・塩分濃度（塩化物イオン値）の基準は飲料水200mg/ℓ以下、工業用水20mg/ℓ以下です。

2) 堰上下流水域、揖斐川及び木曾川のシラベール（水質自動監視装置）のクロロフィルa（速報値）の状況は次のとおりです。

（単位： $\mu\text{g/L}$ ）

	堰下流水域			堰上流水域									堰流入地点			揖斐川			木曾川					
	揖斐長良大橋 3.0km			伊勢大橋 6.4km			長良川大橋 13.6km			東海大橋 22.6km			南濃大橋 28.4km			大藪大橋 31.2km			城南 -0.5km			弥富 8.7km		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
21日	9.7	3.4	6.8	一部欠測のため 不明：A			23.2	10.6	15.4	1.6	0.7	1.2	2.5	1.9	2.1	5.5	2.9	3.8	2.5	ND	-	一部欠測のため 不明：A		
22日	一部欠測のため 不明：A			39.8	12.8	20.6	18.1	8.3	12.0	1.6	1.0	1.3	一部欠測のため 不明：A			一部欠測のため 不明：A			3.0	ND	-	14.2	6.2	8.7
23日	8.8	4.9	6.0	17.9	10.1	13.6	12.1	3.7	9.1	3.0	1.4	2.3	3.7	2.7	3.0	一部欠測のため 不明：C			3.1	0.4	1.5	7.8	5.4	6.7
24日	8.9	3.5	5.4	15.3	3.4	8.1	4.4	1.4	3.2	3.6	1.8	2.8	3.9	2.9	3.5	8.3	4.6	6.1	一部欠測のため 不明：C			7.9	5.4	6.5
25日	6.4	2.3	3.9	5.2	2.8	3.7	一部欠測のため 不明：A			一部欠測のため 不明：A			3.3	2.3	2.7	5.0	2.9	3.8	2.3	ND	-	7.6	5.3	6.1
26日	5.9	2.7	3.9	6.5	3.4	4.7	4.9	2.5	3.5	3.4	1.9	2.5	3.9	2.0	3.3	5.5	2.5	3.1	3.7	ND	-	7.0	4.7	5.6
27日	6.5	2.7	4.2	5.0	3.2	4.3	6.1	3.7	4.8	2.7	1.6	1.8	2.2	1.7	2.0	3.7	2.4	2.9	2.4	ND	-	7.1	4.4	5.3

※ クロロフィルaの測定範囲の上限値は $60\mu\text{g/L}$ です。

※ 欠測理由 A：保守点検 B：出水 C：計測・電送不良等

クロロフィルa（chlorophyll a）は、植物の光合成において基本的な役割を果たしている葉緑素のひとつで、光合成細菌を除くすべての緑色植物に含まれているため、藻類の存在量の指標となります。従って、藻類の発生量が増加すると、クロロフィルaの値が増加します。

6. その他

1) ゲート保守点検

11月21日、25日に扉体、戸当り、開閉装置の保守点検を行いました。

2) 主な水利用

①長良導水（水道用水）

月 日	日平均取水量(m^3/s)	備考
11月 21日	1.63 m^3/s	
22日	1.64 m^3/s	
23日	1.47 m^3/s	
24日	1.69 m^3/s	
25日	1.66 m^3/s	
26日	1.58 m^3/s	
27日	1.55 m^3/s	
期間中の取水総量		約 97 万 m^3
期間中の平均取水量		約 139 千 $\text{m}^3/\text{日}$

※データの出典先

長良導水：水資源機構木曾川用水総合管理所

総量は、日平均取水量(m^3/s)の合計に、 $86,400(=60\text{秒}\times 60\text{分}\times 24\text{時間})$ を掛け、当該期間中の延べの使用水量に換算したものの。

②その他にも水利権量の範囲内で利用されました。

なお、10月11日～3月31日の長良川用水（羽島市、海津市へのかんがい）の水利権量は $0\text{m}^3/\text{s}$ です。

名 称	目 的	水利権量	供給先
福原用水	かんがい	$0.256\text{m}^3/\text{s}^*$	愛西市
中勢水道	水道用水	$0.732\text{m}^3/\text{s}^*$	津市、松阪市
北伊勢工業用水	工業用水	$2.951\text{m}^3/\text{s}^*$	桑名市、四日市市他
桑名市長島町	水道・かんがい・ 水路維持	$1.22\text{ m}^3/\text{s}^*$	桑名市長島町

※ 年間最大取水量

調査結果

(令和4年11月21日)

(1) 気象状況

(観測地点: 堰管理所構内)		
天候	: 晴れ	(9時)
気温	: 15.5℃	(9時)
降雨量*	: 0mm	(前日)
*降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		

(3) 水位状況(9時)

堰上流:	T.P.	1.29m
堰下流:	T.P.	-0.17m
忠節:	-2.82m	(約 110 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月齢	: 25.7
潮 (堰下流水位計)	
満潮	: 3時20分 T.P. 0.80m
	: 15時20分 T.P. 1.09m
干潮	: 9時10分 T.P. -0.27m
	: 21時50分 T.P. -0.42m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km+250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	13	9,300
	中層	mg/l	13	14,000
	下層	mg/l	12	14,000

(5) 水質状況(9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城南 -0.5km	弥富 8.7km	
表層水温	℃	14.8	14.6	14.4	14.1	14.7	17.5	17.9	15.1	
低層水温	℃	-	-	14.5	14.0	14.6	18.0	18.0	-	
pH	-	7.3	7.3	7.4	7.6	7.7	7.7	-	-	
表層DO	mg/l	8.7	9.1	8.9	9.7	9.9	5.2	5.5	8.6	
低層DO	mg/l	-	-	8.9	9.5	9.7	4.9	5.7	-	
COD	mg/l	2.0	1.5	-	-	2.4	-	-	-	
濁度	度	2.4	6.8	3	3	7	2	-	-	
電気伝導度	μS/cm	124	138	-	-	-	-	-	-	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	7	8	10	10,380	13,060	4,460	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	10	7	10	12,600	13,280	-	
総窒素	mg/l	0.99	0.99	-	0.90	1.02	1.31	-	-	
総リン	mg/l	0.08	0.08	-	0.07	0.06	0.07	-	-	
クロロフィルa	μg/l	3.9	2.4	1.4	14.9	8.0	4.1	0.9	7.6	

ND: 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①、③~⑥、⑧~⑩号	オーバーフロー	②、⑦号	全閉
------------	---------	------	----

調査結果

(令和4年11月22日)

(1) 気象状況

(観測地点: 堰管理所構内)		
天候	: 晴れ	(9時)
気温	: 15.4℃	(9時)
降雨量*	: 14 mm	(前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		

(3) 水位状況(9時)

堰上流:	T. P.	1.42 m
堰下流:	T. P.	-0.10 m
忠節:	-2.97 m	(約 95 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月齢	: 26.7
潮 (堰下流水位計)	
満潮	: 4時00分 T. P. 0.95m
	: 15時50分 T. P. 1.09m
干潮	: 10時20分 T. P. -0.33m
	: 23時00分 T. P. -0.78m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km±250m	堰下流左岸 5.4km±250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	12	10,000
	中層	mg/l	12	13,000
	下層	mg/l	12	14,000

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城南 -0.5km	弥富 8.7km	
表層水温	℃	15.3	15.3	14.8	14.3	14.8	17.4	16.7	15.0	
低層水温	℃	-	-	14.8	14.2	14.7	18.5	16.8	-	
pH	-	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6	7.6	-	-	
表層DO	mg/l	8.6	8.4	8.9	9.5	9.6	5.3	6.6	9.1	
低層DO	mg/l	-	-	8.8	9.2	9.6	4.9	6.5	-	
COD	mg/l	2.5	1.9	-	-	2.2	-	-	-	
濁度	度	7.8	14.4	4	3	9	1	-	-	
電気伝導度	μS/cm	97	116	-	-	-	-	-	-	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	7	8	9	9,300	9,860	3,200	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	10	8	10	13,500	12,060	-	
総窒素	mg/l	0.91	1.20	-	0.94	1.09	1.26	-	-	
総リン	mg/l	0.09	0.11	-	0.07	0.06	0.08	-	-	
クロロフィルa	μg/l	6.0	3.5	1.4	11.6	14.5	5.0	0.4	11.2	

ND: 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①、③~⑥、⑧~⑩号 オーバーフロー	②、⑦号 全閉
--------------------	---------

調査結果

(令和4年11月23日)

(1) 気象状況

(観測地点: 堰管理所構内)	
天候	: 雨 (9時)
気温	: 11.6℃ (9時)
降雨量*	: - mm (前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」	

(3) 水位状況(9時)

堰上流:	T. P.	1.46 m
堰下流:	T. P.	0.26 m
忠節:	-3.05 m	(約 85 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月齢	: 27.7
潮 (堰下流水位計)	
満潮	: 4時50分 T. P. 1.07m
	: 16時40分 T. P. 1.17m
干潮	: 10時50分 T. P. -0.42m
	: 23時50分 T. P. -0.99m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km±250m	堰下流左岸 5.4km±250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	12	13,000
	中層	mg/l	12	14,000
	下層	mg/l	12	14,000

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城南 -0.5km	弥富 8.7km	
表層水温	℃	15.1	15.1	14.9	14.4	14.7	17.2	17.3	15.0	
低層水温	℃	-	-	15.0	14.3	14.7	18.9	17.7	-	
pH	-	7.2	7.3	7.4	7.4	7.6	7.6	-	-	
表層DO	mg/l	8.1	8.3	8.3	9.0	9.4	5.9	6.8	9.0	
低層DO	mg/l	-	-	8.3	8.8	9.4	5.0	5.6	-	
COD	mg/l	2.8	2.1	-	-	2.1	-	-	-	
濁度	度	4.2	8.6	6	2	7	2	-	-	
電気伝導度	μS/cm	117	110	-	-	-	-	-	-	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	7	9	10	9,120	11,580	3,060	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	8	9	10	14,520	12,640	-	
総窒素	mg/l	1.07	0.95	-	0.97	1.07	1.22	-	-	
総リン	mg/l	0.08	0.07	-	0.08	0.06	0.06	-	-	
クロロフィルa	μg/l	5.5	3.7	2.1	8.9	11.6	5.8	2.4	7.5	

ND: 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①、③~⑥、⑧~⑩号	オーバーフロー	②、⑦号	全閉
------------	---------	------	----

調査結果

(令和4年11月24日)

(1) 気象状況

(観測地点: 堰管理所構内)	
天候	: 晴れ (9時)
気温	: 15.2℃ (9時)
降雨量*	: 40 mm (前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」	

(3) 水位状況(9時)

堰上流:	T. P.	1.44 m
堰下流:	T. P.	0.46 m
忠節:	-2.40 m	(約 190 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月齢	: 28.7
潮 (堰下流水位計)	
満潮	: 5時40分 T. P. 1.26m
	: 17時20分 T. P. 1.33m
干潮	: 11時40分 T. P. -0.37m
	: - T. P. -

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km+250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	11	6,000
	中層	mg/l	11	11,000
	下層	mg/l	11	13,000

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城南 -0.5km	弥富 8.7km
表層水温	℃	14.0	14.3	14.6	14.2	14.3	15.4	15.4	14.1
低層水温	℃	-	-	14.6	14.1	14.2	18.7	16.0	-
pH	-	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.5	-	-
表層DO	mg/l	8.2	8.2	8.1	8.8	9.0	8.0	7.6	9.0
低層DO	mg/l	-	-	8.0	8.6	8.9	5.1	5.5	-
COD	mg/l	4.0	3.2	-	-	2.3	-	-	-
濁度	度	13.0	16.2	5	2	5	2	-	-
電気伝導度	μS/cm	85	103	-	-	-	-	-	-
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	6	8	10	3,980	8,440	1,660
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	8	8	9	14,340	14,320	-
総窒素	mg/l	1.10	1.27	-	0.99	1.11	1.07	-	-
総リン	mg/l	0.12	0.16	-	0.07	0.07	0.06	-	-
クロロフィルa	μg/l	7.4	3.8	2.4	3.2	8.0	4.6	2.5	5.7

ND: 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①、③~⑥、⑧~⑩号 オーバーフロー	②、⑦号 全閉
--------------------	---------

調査結果

(令和4年11月25日)

(1) 気象状況

(観測地点: 堰管理所構内)	
天候	: 晴れ (9時)
気温	: 12.8℃ (9時)
降雨量*	: - mm (前日)
*降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」	

(3) 水位状況(9時)

堰上流:	T. P.	1.32 m
堰下流:	T. P.	0.86 m
忠節:	-2.73 m	(約 120 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月齢	: 0.2
潮 (堰下流水位計)	
満潮	: 6時40分 T. P. 1.21m
	: 18時00分 T. P. 1.09m
干潮	: 0時50分 T. P. -1.02m
	: 12時30分 T. P. -0.39m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km+250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	13	12,000
	中層	mg/l	13	16,000
	下層	mg/l	12	16,000

(5) 水質状況(9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城南 -0.5km	弥富 8.7km
表層水温	℃	13.5	13.7	13.6	14.0	14.3	16.9	18.7	13.8
低層水温	℃	-	-	13.7	13.9	14.2	19.5	19.2	-
pH	-	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	-	-
表層DO	mg/l	8.9	9.2	8.4	8.2	8.5	6.4	5.0	9.1
低層DO	mg/l	-	-	8.4	8.0	8.5	4.4	4.6	-
COD	mg/l	3.1	2.8	-	-	2.1	-	-	-
濁度	度	4.6	9.0	10	3	4	3	-	-
電気伝導度	μS/cm	91	99	-	-	-	-	-	-
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	5	7	9	7,760	16,500	1,760
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	4	7	10	16,180	16,740	-
総窒素	mg/l	0.94	0.93	-	0.99	1.16	1.09	-	-
総リン	mg/l	0.08	0.08	-	0.08	0.08	0.07	-	-
クロロフィルa	μg/l	5.0	3.3	5.1	3.8	3.5	3.8	ND	5.4

ND: 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①、③~⑥、⑧~⑩号 オーバーフロー	②、⑦号 全閉
--------------------	---------

調査結果

(令和4年11月26日)

(1) 気象状況

(観測地点: 堰管理所構内)		
天候	: 曇り	(9時)
気温	: 12.9℃	(9時)
降雨量※	: - mm	(前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		

(3) 水位状況(9時)

堰上流:	T. P.	1.38 m
堰下流:	T. P.	1.16 m
忠節:	-2.86 m	(約 100 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月齢	: 1.2
潮 (堰下流水位計)	
満潮	: 7時20分 T. P. 1.22m
	: 18時10分 T. P. 1.18m
干潮	: 1時40分 T. P. -1.30m
	: 12時40分 T. P. -0.34m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km±250m	堰下流左岸 5.4km±250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	11	13,000
	中層	mg/l	12	14,000
	下層	mg/l	12	14,000

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城南 -0.5km	弥富 8.7km	
表層水温	℃	14.2	14.0	13.8	13.8	14.5	16.8	18.7	14.7	
低層水温	℃	-	-	欠測	13.7	14.4	18.9	19.1	-	
pH	-	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.6	-	-	
表層DO	mg/l	9.0	8.9	9.0	8.0	8.5	6.3	5.2	7.9	
低層DO	mg/l	-	-	欠測	7.9	8.2	5.1	5.2	-	
COD	mg/l	2.7	2.2	-	-	2.5	-	-	-	
濁度	度	2.2	7.6	6	5	4	3	-	-	
電気伝導度	μS/cm	107	113	-	-	-	-	-	-	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	4	7	9	8,440	16,120	4,180	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	4	6	9	15,160	16,500	-	
総窒素	mg/l	0.96	0.99	-	1.00	1.16	1.29	-	-	
総リン	mg/l	0.06	0.06	-	0.10	0.08	0.07	-	-	
クロロフィルa	μg/l	5.5	3.9	2.8	4.9	4.7	3.3	0.3	4.8	

ND: 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①、③~⑥、⑧~⑩号 オーバーフロー	②、⑦号 全閉
--------------------	---------

調査結果

(令和4年11月27日)

(1) 気象状況

(観測地点: 堰管理所構内)		
天候	: 晴れ	(9時)
気温	: 14.3℃	(9時)
降雨量※	: 0mm	(前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		

(3) 水位状況(9時)

堰上流:	T.P.	1.34m
堰下流:	T.P.	1.04m
忠節:	-2.92m	(約 100 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月齢	: 2.2
潮 (堰下流水位計)	
満潮	: 7時50分 T.P. 1.28m
	: 19時00分 T.P. 1.20m
干潮	: 2時00分 T.P. -1.23m
	: 13時30分 T.P. -0.14m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km±250m	堰下流左岸 5.4km±250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	11	11,000
	中層	mg/l	11	13,000
	下層	mg/l	10	14,000

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城南 -0.5km	弥富 8.7km	
表層水温	℃	14.3	14.0	13.7	13.4	14.4	16.9	18.4	15.0	
低層水温	℃	-	-	欠測	13.3	14.3	18.4	18.5	-	
pH	-	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.6	-	-	
表層DO	mg/l	8.8	8.5	8.7	8.0	8.1	5.8	5.2	7.5	
低層DO	mg/l	-	-	欠測	7.8	7.8	5.1	4.7	-	
COD	mg/l	2.5	2.0	-	-	2.5	-	-	-	
濁度	度	4.2	7.2	4	6	6	3	-	-	
電気伝導度	μS/cm	112	120	-	-	-	-	-	-	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	5	6	8	10,560	15,800	5,120	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	6	4	8	14,180	16,080	-	
総窒素	mg/l	1.02	1.03	-	0.98	1.16	1.19	-	-	
総リン	mg/l	0.06	0.06	-	0.11	0.07	0.07	-	-	
クロロフィルa	μg/l	3.7	2.2	1.9	4.9	5.0	3.9	0.8	4.5	

ND: 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①、③~⑥、⑧~⑩号 オーバーフロー	②、⑦号 全閉
--------------------	---------